

MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC - INHA - 2021 / POINT DE SITUATION

Obstacles relevés dans le diagnostic initial et non résolu

Codes couleurs

Obstacles non résolus

Intervention ou études en 2022

Obstacles résolus

Demande de dérogation

N°OBS	ZONE	MODULE	PRECONISATION	Quant.	PRIORITE	OBSERVATIONS
A2	A - ABORDS	SIGN (SIGNALETIQUE) - exterieur	Améliorer le repérage du bâtiment, notamment par la mise en place d'un panneau signalétique visible depuis les abords du bâtiment et d'une balise sonore	1		Installation d'un panneau "Galerie Colbert" rue Vivienne 2017/ Balise installée en 2020
A3.1	A - ABORDS	SIGN (SIGNALETIQUE) - global exterieur	Améliorer le repérage du bâtiment, notamment par la mise en place d'un panneau signalétique visible depuis les abords du bâtiment et d'une balise sonore	1		Installation d'un panneau "Galerie Colbert" rue des Petits Champs 2017/ Balise installée en 2020
A3.2	A - ABORDS	SIGN (SIGNALETIQUE) - global exterieur	Pose au sol d'une bande de guidage raccordée à l'entrée principale	4		Etudier une solution esthétique, la faire arbitrer puis installer en 2022
C2	C - SOUS SOL R-1	SNTR (SANITAIRES)	Permettre l'utilisation des sanitaires par l'implantation d'un sanitaire adapté.	2	WC Auditorium	Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C3.1	C - SOUS SOL R-2	PRTI (PORTE INTERIEURE) - sas	Permettre la manœuvre de porte en limitant l'effort à l'ouverture en procédant notamment à son remplacement	2	Porte CF	Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C3.2	C - SOUS SOL R-3	PRTI (PORTE INTERIEURE) - sas	Permettre l'utilisation de la poignée de porte en procédant notamment à son remplacement par une poignée béquille	-	Porte CF	Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C4.1	C - SOUS SOL R-4	PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS) - amphithéâtre	Réorganiser les places assises de façon à libérer 7 places PMR.	-	Travaux de rénovation globale de l'amphi	Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C4.2	C - SOUS SOL R-5	PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS) - amphithéâtre	Planter un boucle à induction magnétique	1		Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C4.3	C - SOUS SOL R-6	PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS) - amphithéâtre	Pose d'un élévateur verticale pour accéder à l'estrade	1		Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C4.4	C - SOUS SOL R-7	PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS) - amphithéâtre	Création d'accès différenciés pour les zones hautes et basses	-		Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C5.1 D	C - SOUS SOL R-8	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - estrade	Pose d'un élévateur verticale pour accéder à l'estrade	-	Vu en C4.3	Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C5.2	C - SOUS SOL R-9	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - estrade	Planter une bande d'éveil à la vigilance à 50cm du bords de la première marche	2	Travaux de rénovation globale de l'amphi	Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C5.3	C - SOUS SOL R-10	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - estrade	Améliorer l'éclairage au droit de l'escalier notamment par l'implantation de nouveaux éléments d'éclairage à 150lux	2		Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C5.4	C - SOUS SOL R-11	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - estrade	Faciliter le repérage du début et de la fin de l'escalier notamment par la mise en œuvre d'une bande de contraste sur la totalité de la première et dernière marche	3		Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C5.5	C - SOUS SOL R-12	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - estrade	Sécuriser l'usage de l'escalier par la pose de mains courante sur les deux côtés de l'escalier	16		Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C6.1	C - SOUS SOL R-1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - secours	Créer un ascenseur conforme à la norme EN 81-70	1	Auditorium	Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C6.2	C - SOUS SOL R-1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - secours	Planter une bande d'éveil à la vigilance à 50cm du bords de la première marche	2	Auditorium	Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C6.3	C - SOUS SOL R-1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - estrade	Améliorer l'éclairage au droit de l'escalier notamment par l'implantation de nouveaux éléments d'éclairage à 150lux	1	Auditorium	Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C6.4	C - SOUS SOL R-1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - estrade	Faciliter le repérage du début et de la fin de l'escalier notamment par la mise en œuvre d'une bande de contraste sur la totalité de la première et dernière marche	4	Auditorium	Traité dans le cadre de la rénovation globale auditorium en 2021
C7	C - SOUS SOL R-1	PRKG (PARKING) - réservé personnel et PMR	Créer une place de stationnement adapté par un marquage au sol conforme et une signalisation verticale	1		Parking privé réservé au personnel - si PMR accès sur demande

D1.1	D - REZ DE CHAUSSEE	SIGN (SIGNALETIQUE) - de l'entrée de la galerie à l'accueil	Améliorer le repérage du bâtiment, notamment par la mise en place d'un panneau signalétique visible depuis les abords du bâtiment et d'une balise sonore	1		Remplacer potelet installé en 2016 coté Petits Champs par un panneau accueil accroché au mur / Balise installée en 2020
D1.2	D - REZ DE CHAUSSEE	SIGN (SIGNALETIQUE) - de l'entrée de la galerie à l'accueil	Poser une bande de guidage au sol raccordée jusqu'à l'accueil	50		Etudier une solution esthétique, la faire arbitrer puis installer en 2022
D4.1	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - hall accueil	Création d'une pente conforme avec palier de repos en haut et en bas et tous les 10m	6		Etudier une solution esthétique, la faire arbitrer puis installer en 2022
D4.2	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - hall accueil	Planter une bande d'éveil à la vigilance à 50cm du bords de la première marche	2		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
D4.3	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - hall accueil	Améliorer l'éclairage au droit de l'escalier notamment par l'implantation de nouveaux éléments d'éclairage à 150lux	2		Fait
D4.4	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - hall accueil	Améliorer la sécurité et le repérage de l'escalier par la pose de nez de marche contrastés et antidérapants	18	ESC Verre	Fait
D4.5	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - hall accueil	Faciliter le repérage du début et de la fin de l'escalier par la mise en œuvre d'une bande de contraste sur la totalité de la première et dernière contremarche	12		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
D4.6	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - hall accueil	Sécuriser l'usage de l'escalier par la pose de mains courantes des deux côtés de l'escalier	12		Fait
D5	D - REZ DE CHAUSSEE	CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - hall accueil	Pose d'éléments de contraste sur paroi vitrée	1	Patio	Fait
D6	D - REZ DE CHAUSSEE	CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - poteaux hall accueil	Pose d'une bande contrastée de 10cm de hauteur sur son contour, longueur 1/3 hauteur entre 1m20 et 1m40	3		Prévu en 2017 (voir avec fournisseurs spécialisés) Fait le 23/06/2017 pose d'une bande de 10 cm noire contraste= 91
D7.1	D - REZ DE CHAUSSEE	RCPT (RECEPTION) - accueil principale	Le gardien aide à la détection de la présence du public	-		
D7.2	D - REZ DE CHAUSSEE	RCPT (RECEPTION) - accueil principale	Pose d'une signalétique	1		Fait
D7.3	D - REZ DE CHAUSSEE	RCPT (RECEPTION) - accueil principale	Pose d'une balise sonore	1		L'accueil n'est pas visible. Balise installée en 2020. NB: présence de personnel d'accueil et de sécurité.
D9.1	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - escalier en verre	Améliorer le repérage du cheminement par la mise en place d'une signalétique conforme vers l'ascenseur	1		A faire en 2022
D9.2	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - escalier en verre	Planter une bande d'éveil à la vigilance à 50cm du bords de la première marche	2		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
D10	D - REZ DE CHAUSSEE	CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - circulations RDC	Améliorer l'éclairage du cheminement à 100lux notamment par l'intensification de l'éclairage	3		Fait
D11.1	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Améliorer le repérage du cheminement par la mise en place d'une signalétique conforme. Indiquer passage PMR en passant sous l'escalier	1		Fait
D11.2	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Planter une bande d'éveil à la vigilance à 50cm du bords de la première marche	1		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
D11.3	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Améliorer l'éclairage du cheminement à 100lux notamment par l'intensification de l'éclairage	1		Fait
D12	D - REZ DE CHAUSSEE	CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR)	Améliorer la sécurité des usagers par la pose d'un élément bas au droit de l'équipement	1		Passage sous escalier en verre - A faire en 2017 : prévoir quelque chose non amovible (plante possible, avec contrat entretien) et demander un photomontage à Marc pour arbitrage puis installer
D13.2	D - REZ DE CHAUSSEE	ASCE (ASCENSEUR)	Favoriser l'usage de l'ascenseur par un signal prévenant de l'ouverture des portes	2	ASC D	Fait
D13.3	D - REZ DE CHAUSSEE	ASCE (ASCENSEUR)	Favoriser l'usage de l'ascenseur par un signal sonore indiquant le position de la cabine à chaque arrêt	2	ASC D	Fait
D16.1	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Améliorer le repérage du cheminement par la mise en place d'une signalétique conforme. Indiquer l'ascenseur depuis la porte d'accès à l'escalier	1		Escalier B - A faire en 2022
D16.2	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Planter une bande d'éveil à la vigilance à 50cm du bords de la première marche	10		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
D16.3	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Améliorer l'éclairage du cheminement à 150lux notamment par l'intensification de l'éclairage	10		Fait

D16.4	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Améliorer la sécurité et le repérage de l'escalier par la pose de nez de marche contrastés et antidérapants	210		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
D16.5	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Améliorer le repérage du début et de la fin de l'escalier par la pose de deux contremarches contrastées de 10cm minimum	30		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
D16.6	D - REZ DE CHAUSSEE	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Dépose et installation d'une main courante conforme	280		Escalier B - Fait
D23	D - REZ DE CHAUSSEE	SNTR (SANITAIRE) - non adapté	Présence d'un sanitaire adapté à l'étage. Indiquer les sanitaires adaptés depuis ces sanitaires	-		A faire en 2022
D26.1	D - REZ DE CHAUSSEE	RCPT (RECEPTION) - accueil secondaire	Créer un plateau accessible	1		Fait
D26.2	D - REZ DE CHAUSSEE	RCPT (RECEPTION) - accueil secondaire	Améliorer l'éclairage à 200lux au droit de l'accueil	1		Fait
D28	D - REZ DE CHAUSSEE	CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Galerie	Pose d'éléments bas au droit de l'équipement	2		Statue dans la rotonde
E1.1	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Améliorer le repérage du cheminement par la mise en place d'une signalétique conforme	5		Escalier B vers ascenseur E : A faire en 2022
E1.2	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Implanter une bande d'éveil à la vigilance à 50 cm du bord de la première marche	1		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
E1.3	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Améliorer l'éclairage au droit de l'escalier par l'implantation de nouveaux éléments d'éclairage à 150lux	1		Fait
E1.5	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Améliorer la sécurité et le repérage de l'escalier par la pose de nez de marche contrastés et antidérapants	8		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
E1.6	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Faciliter le repérage du début et de la fin de l'escalier par la mise en œuvre d'une bande de contraste sur la totalité de la première et dernière contremarche	2		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
E1.7	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Pose de mains courantes sur l'un des deux côté de l'escalier	8		Fait
E1.8	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Pose d'une main courante conforme	8		Fait
E2.2	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Implanter une bande d'éveil à la vigilance à 50 cm du bords de la première marche	1		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
E2.3	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Améliorer l'éclairage au droit de l'escalier par l'implantation de nouveaux éléments d'éclairage à 150lux	1		Fait
E2.4	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Améliorer la sécurité et le repérage de l'escalier par la pose de nez de marche contrastés et antidérapants	12		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
E2.5	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Faciliter le repérage du début et de la fin de l'escalier par la mise en œuvre d'une bande de contraste sur la totalité de la première et dernière contremarche	4		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
E3	E - R+1	ECLA (ECLAIRAGE) - circulations R+1	Améliorer l'éclairage du cheminement à 100lux	6		Fait
E4	E - R+1	ECLA (ECLAIRAGE) - circulations R+1	Améliorer l'éclairage du cheminement à 100lux	6		Fait
E6.1	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Implanter une bande d'éveil à la vigilance à 50 cm du bords de la première marche	1		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
E6.2	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Améliorer l'éclairage au droit de l'escalier par l'implantation de nouveaux éléments d'éclairage à 150lux	1		Fait
E7	E - R+1	ECLA (ECLAIRAGE) - circulations R+1	Améliorer l'éclairage du cheminement à 100lux	6		Fait
E12	E - R+1	ECLA (ECLAIRAGE) - circulations R+1	Améliorer l'éclairage du cheminement à 100lux	7		Fait
E14	E - R+1	SNTR (SANITAIRE)	Indiquer la direction des sanitaires adaptés	1		A faire en 2022
E19.1 D	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Implanter un élévateur vertical faisant l'objet d'une demande de dérogation en préfecture	1		Ascenseur E - Fait
E19.2	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Implanter une bande d'éveil à la vigilance à 50 cm du bords de la première marche	1		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
E - R+1	E - R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Faciliter le repérage du début et de la fin de l'escalier par la mise en œuvre d'une bande de contraste sur la totalité de la première et dernière contremarche	3		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
F1.1	F - Entresol R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Mettre en place un cheminement alternatif. Impossibilité technique avérée. Objet d'une mesure organisationnelle.	0		Ou dérogation pour impossibilité technique
F1.2	F - Entresol R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Implanter une bande d'éveil à la vigilance à 50 cm du bords de la première marche	1		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
F1.4	F - Entresol R+1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Faciliter le repérage du début et de la fin de l'escalier par la mise en œuvre d'une bande de contraste sur la totalité de la première et dernière contremarche	2		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017

F3	F - Entresol R+1	SNTR (SANITAIRE)	Implanter un sanitaire adapté	1		A étudier en 2022
G3	G - R+2	CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - circulation	Améliorer l'éclairage du cheminement à 100lux par l'intensification de l'éclairage	15		Fait
G4	G - R+2	CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - circulation	Réduire l'éblouissement par l'ajout d'éléments opaques sur le revêtement existant	50		A étudier en 2017 : voir si un traitement par de la cire opaque ou mate par le ménage suffirait
G7.1	G - R+2	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Implanter une bande d'éveil à la vigilance à 50 cm du bords de la première marche	1		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
G7.2	G - R+2	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Intensifier l'éclairage au droit de l'escalier par l'intensification de l'éclairage existant à 150lux	1		Fait
G7.3	G - R+2	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Faciliter le repérage du début et de la fin de l'escalier par la mise en œuvre d'une bande de contraste sur la totalité de la première et dernière contremarche	3		Marché de mise aux normes accessibilité des escaliers notifié en février 2017 - Fin travaux été 2017 SERVICE FAIT LE 23/06/2017
G8	G - R+2	ECLA (ECLAIRAGE)	Améliorer l'éclairage dans le cheminement à 100 lux par l'intensification de l'éclairage existant	8		Fait
MONTANT TOTAL OBSTACLES RESTANTS						
Obstacles supplémentaires relevés dans la mise à jour du diagnostic			OBSERVATIONS			
S2	ACCESSIBILITE DU BÂTIMENT : SANITAIRES	SNTR (SANITAIRE) - Totalité du bâtiment	Installer une poignée de tirage sur la porte des sanitaires adaptés à tous. (X2 par niveau)	10		A faire